

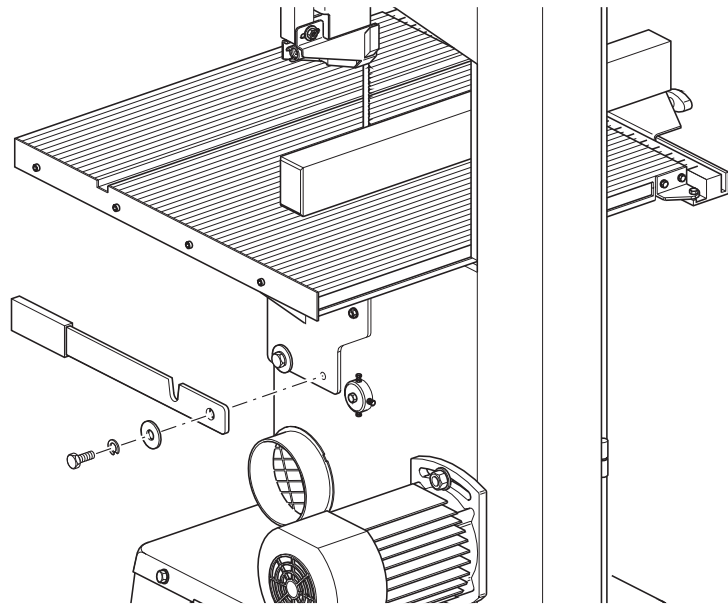



DEWALT®

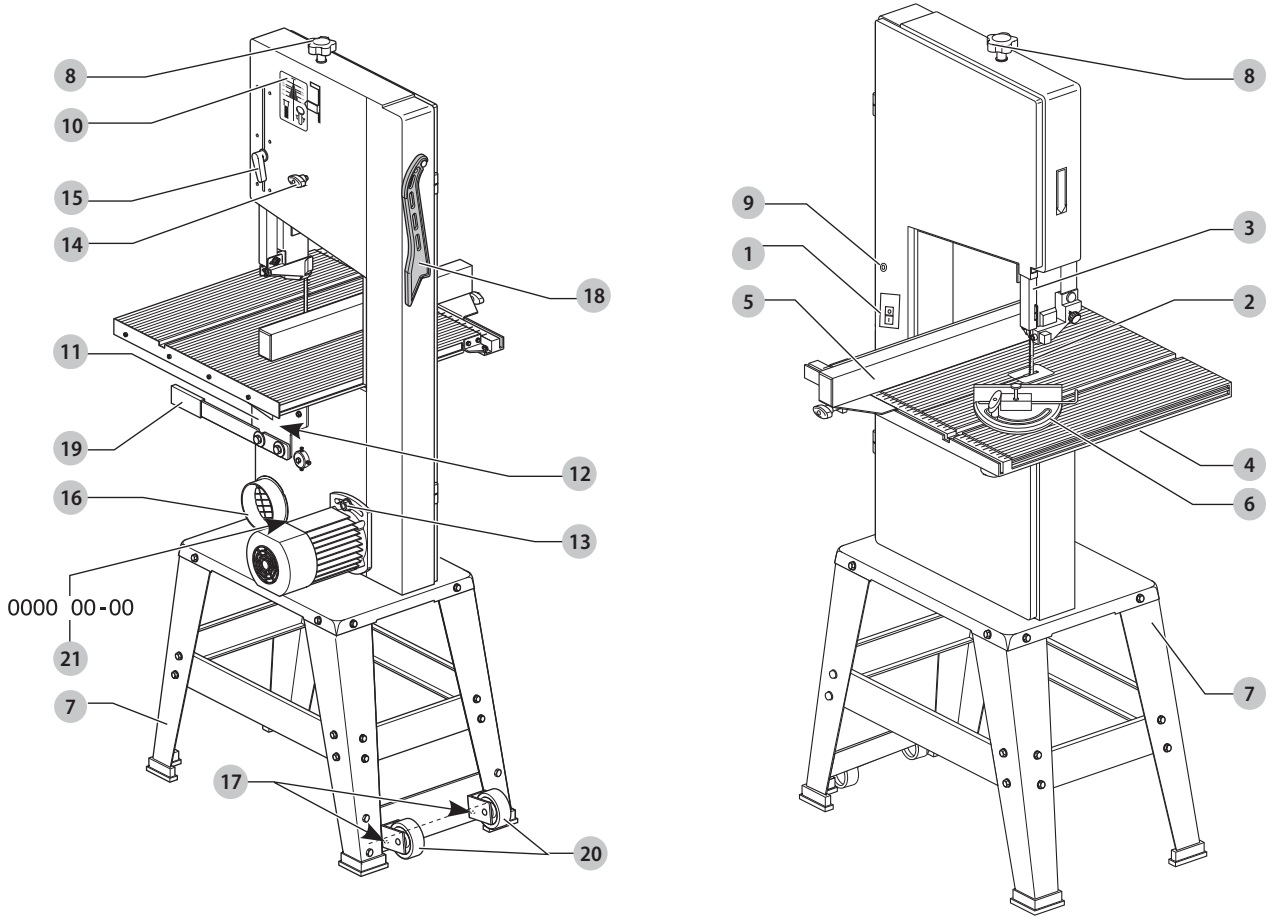


Obr. B

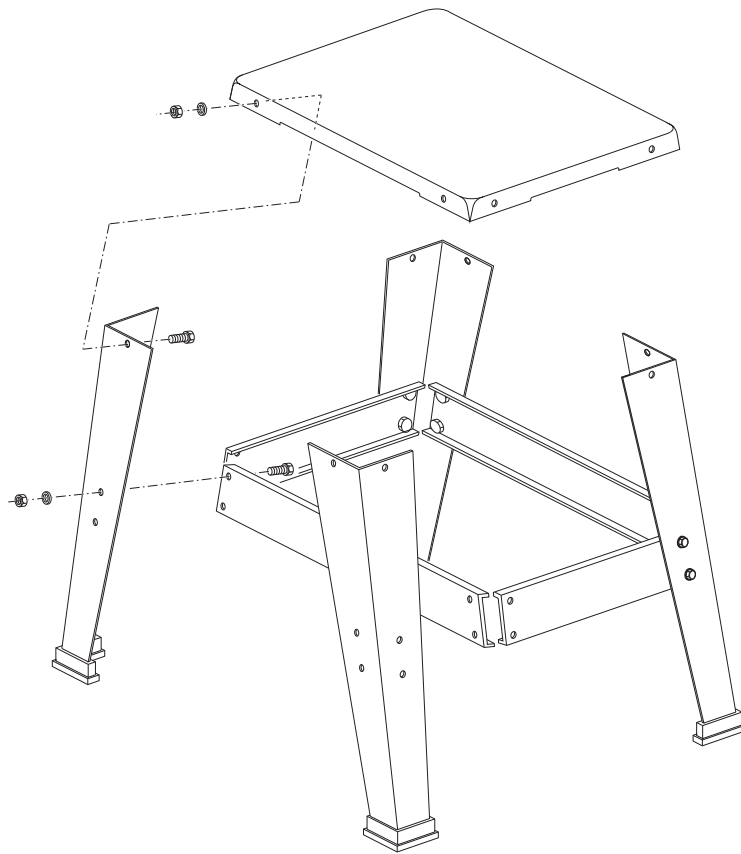


Obr. B1

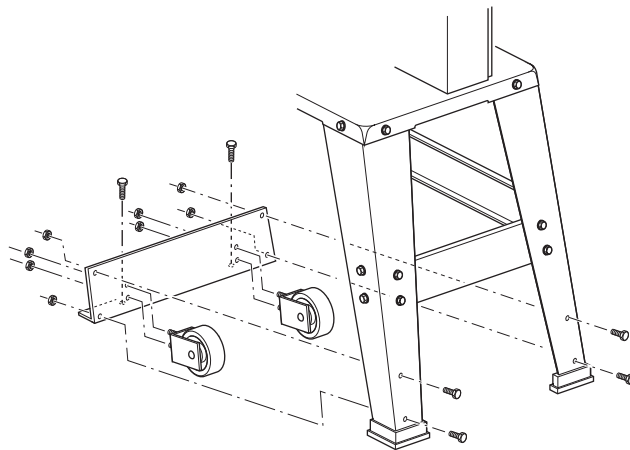


Obr. C

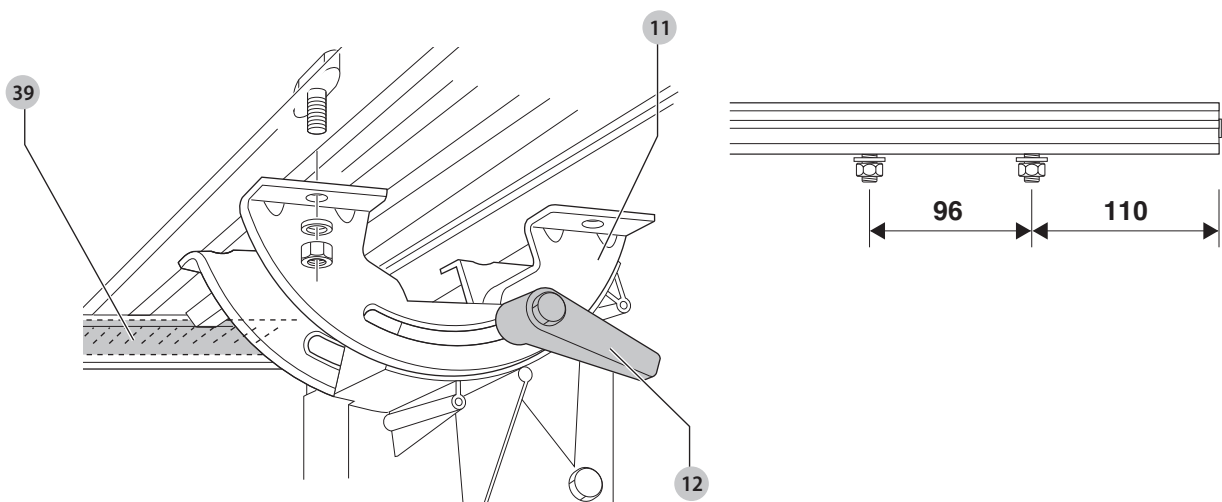


Obr. D1

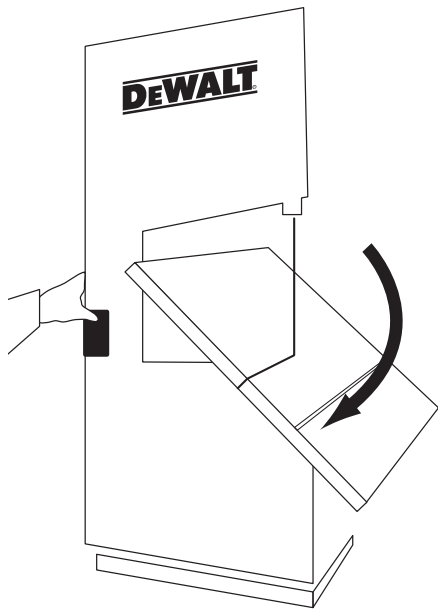


Obr. D2

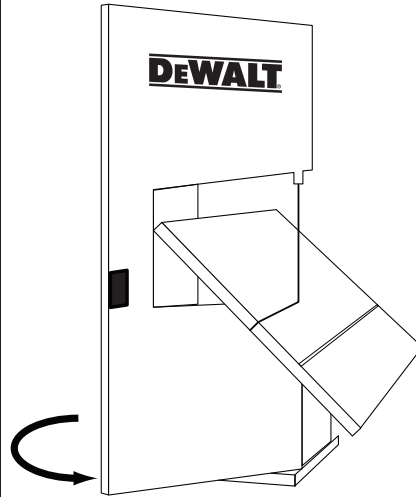


Obr. D3

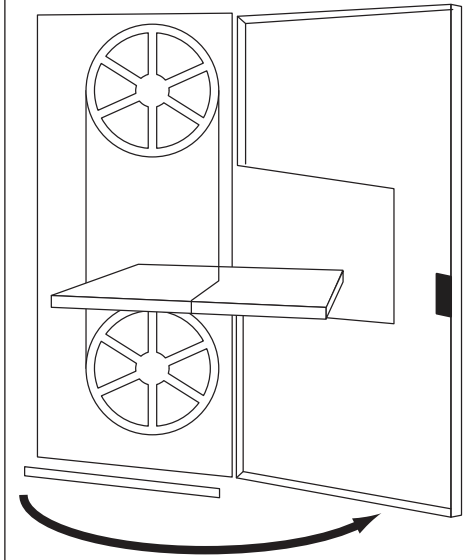


Obr. D4

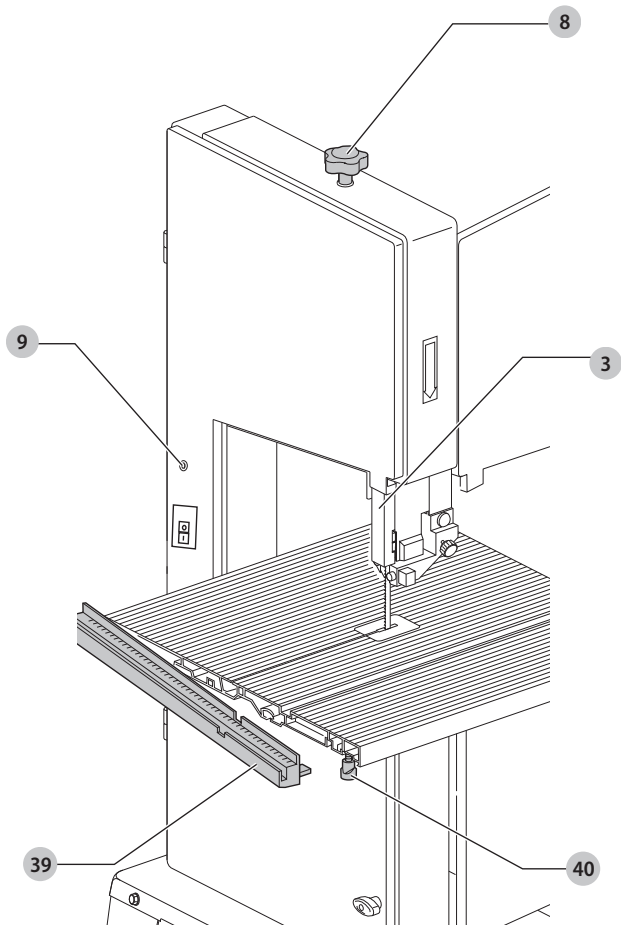


Obr. D5

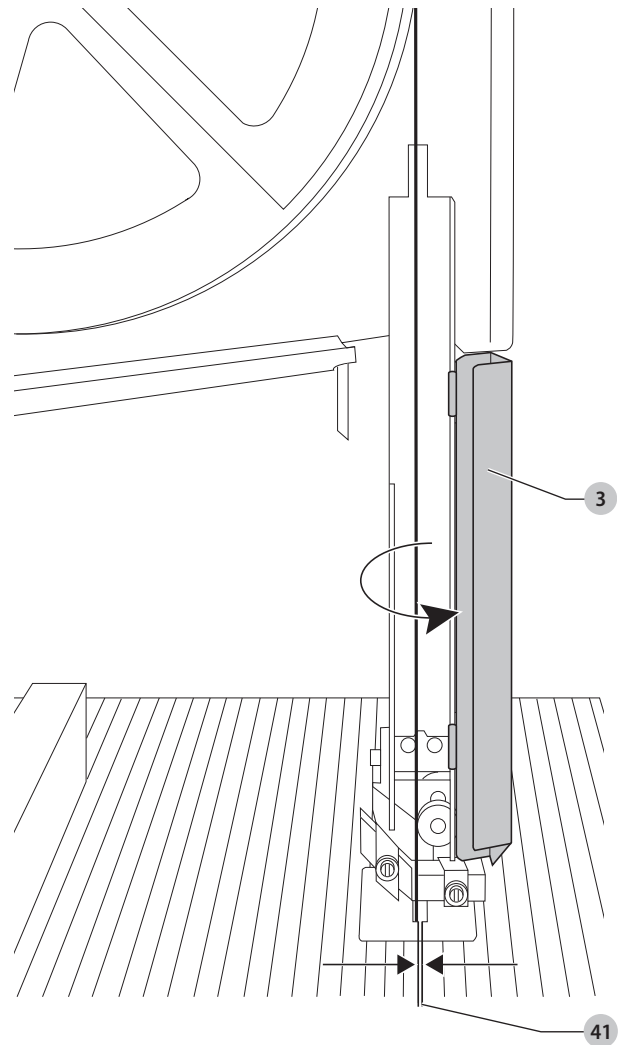


Obr. D6

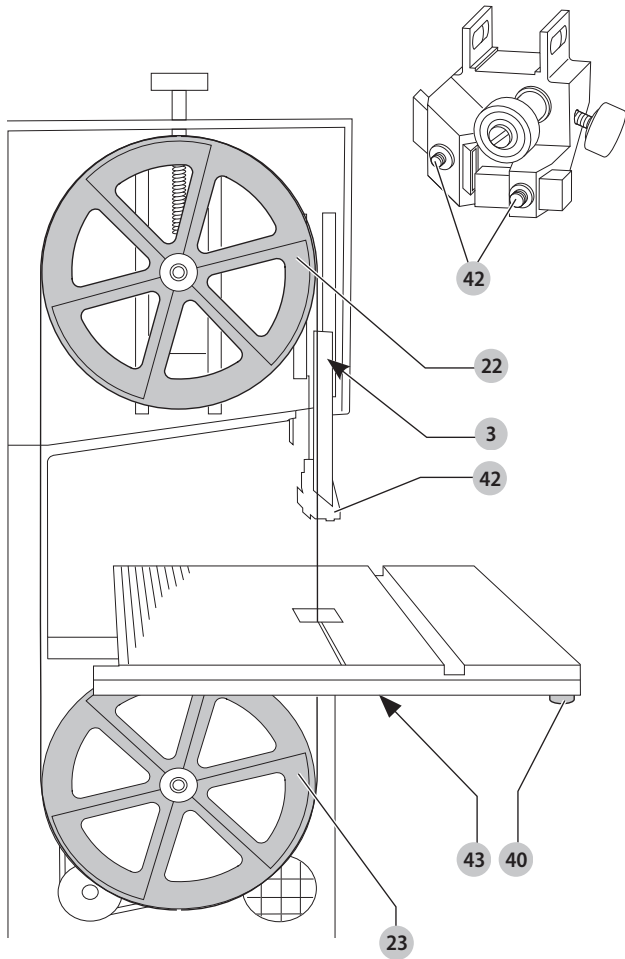


Obr. D7

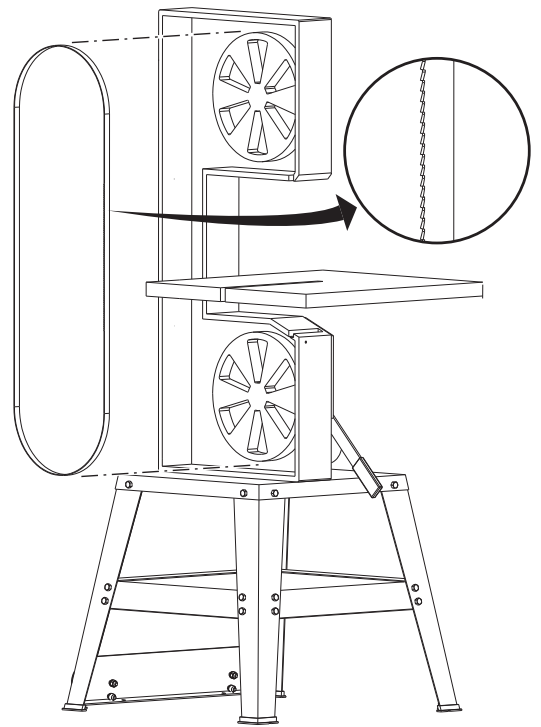


Obr. E

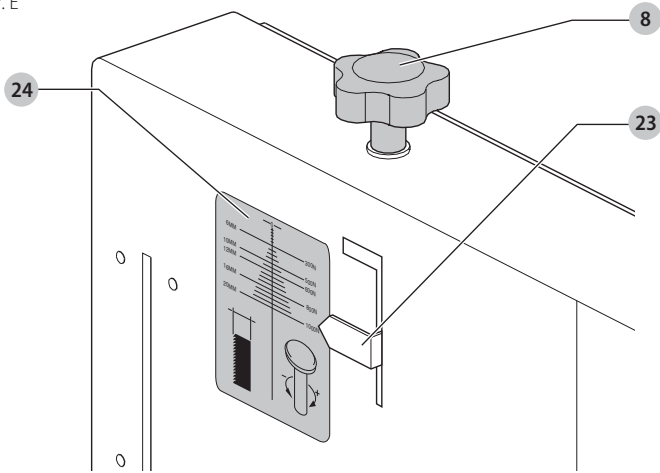


Obr. F

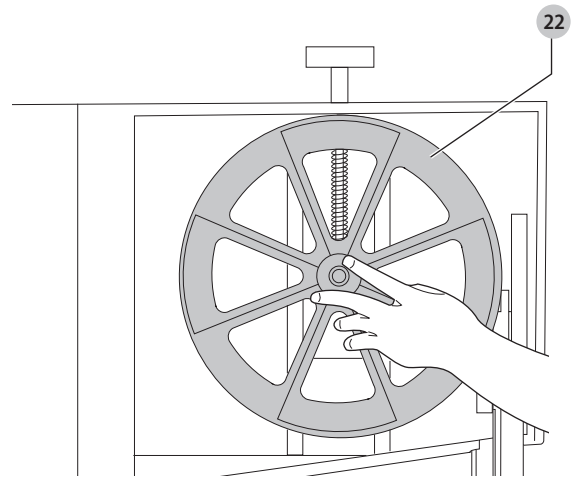


Obr. G

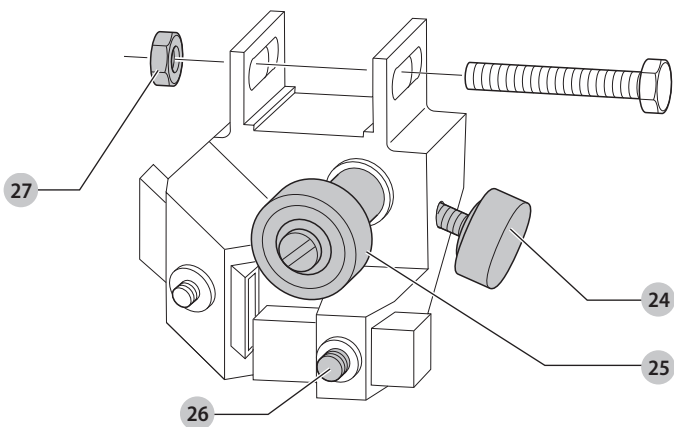


Obr. H

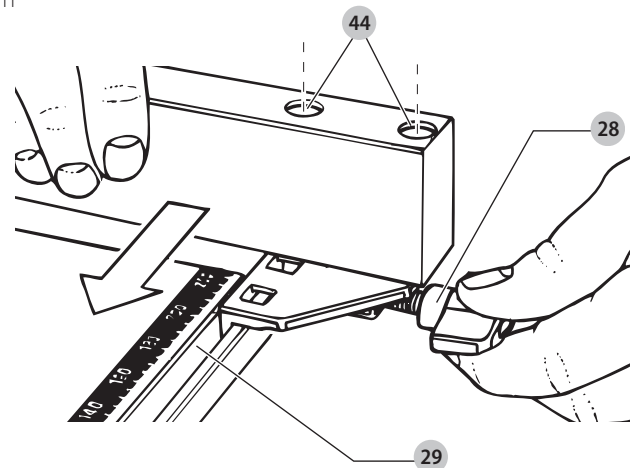


Obr. J

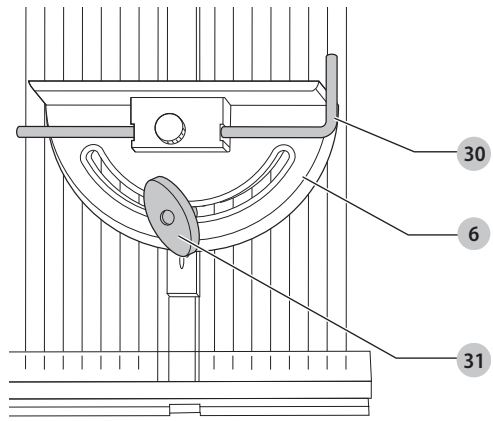


Obr. K

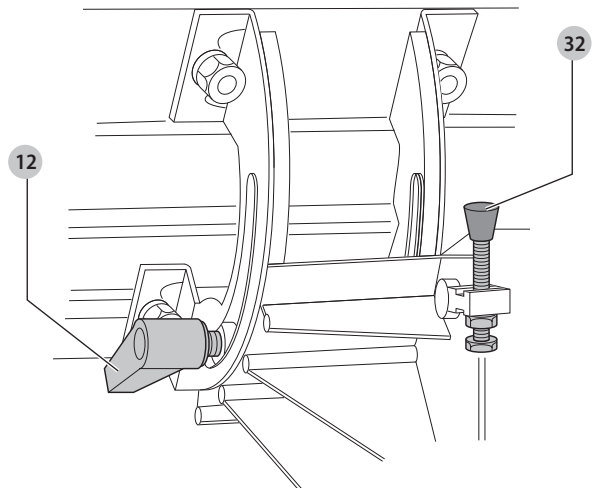


Obr. L

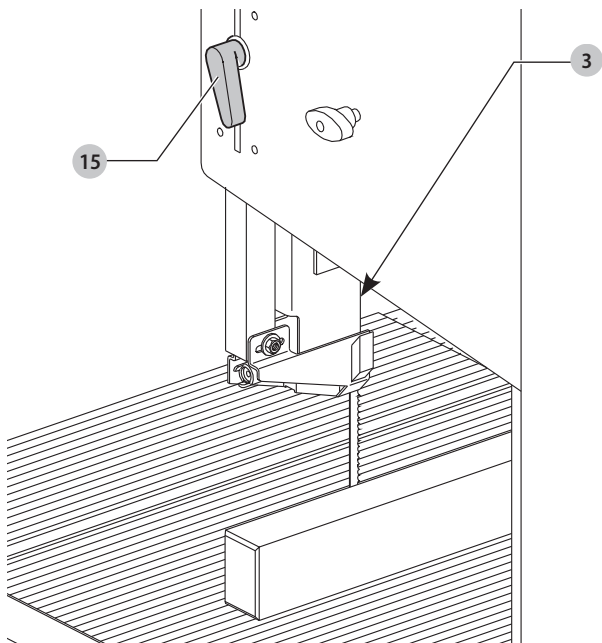


Obr. M1

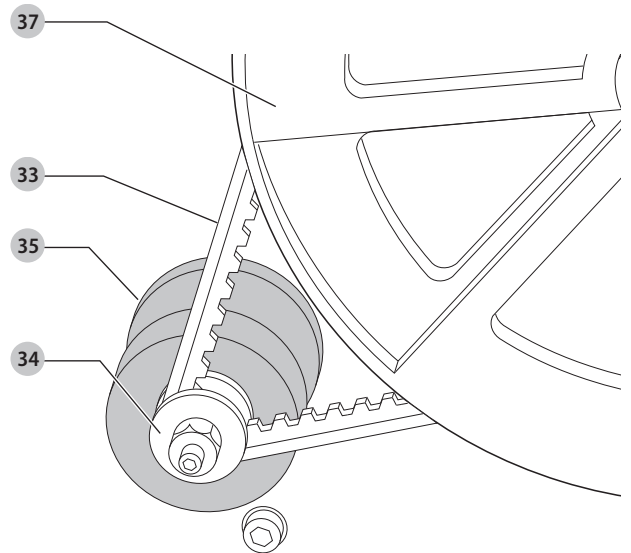

Obr. M2

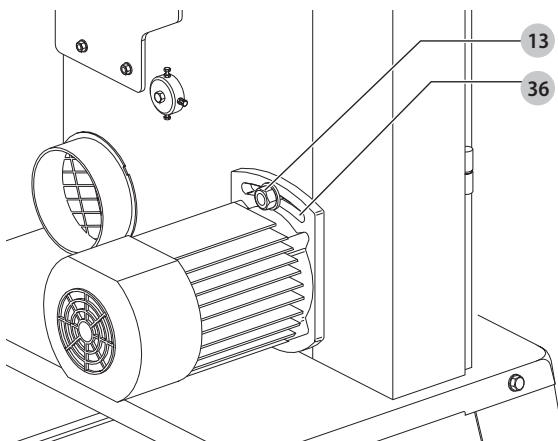

Obr. N

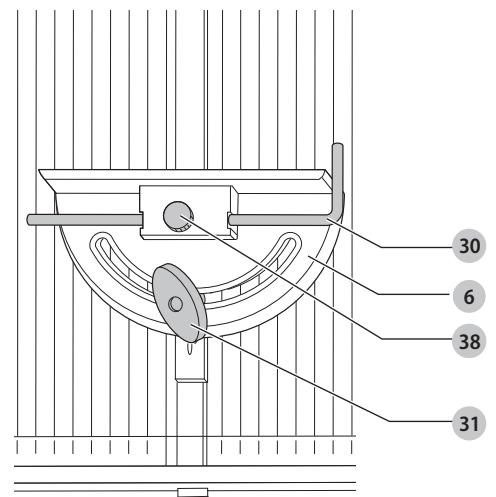

DVOJRÝCHLOSTNÁ PÁSOVÁ PÍLA DW876

Blahoželáme vám!

Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najsľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje

		DW876
Príkon motora	W	1 000
Výkon motora	W	750
Typ		3
Napájacie napätie	V	230
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	2 830
Otáčky naprázdno, 1. prevodový stupeň	m/min	380
Otáčky naprázdno, 2. prevodový stupeň	m/min	880
Maximálna výška rezania	mm	200
Maximálna šírka rezania	mm	305
Veľkosť stola	mm	500 × 500
Sklon stola	pravý	0 – 45°
Celkové rozmery (bez stojana)	mm	1 050 × 700 × 500
(so stojanom)	mm	1 600 × 700 × 500
Adaptér na odsávanie prachu, Ø	mm	100
Pilový pás		
Dĺžka	mm	2 215
Šírka	mm	3–16
Hrúbka	mm	0,06
Hmotnosť	kg	54
L_{pa} (hladina akustického tlaku)	dB(A)	82
L_{wa} (hladina akustického výkonu)	dB(A)	95
K (odchýlka uvedenej hodnoty týkajúcej sa hluku)	dB(A)	3

POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené na pripojenie k napájaciu systému s maximálnou prípustnou impedanciou $Z_{max} = 0,25 \Omega$ na bode rozhrania (rozvodná skriňa) napájacieho systému používateľa.

Používateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie pripojené iba k napájaciu systému, ktorý spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Ak je to nutné, používateľ môže požiadať distribútora elektrickej energie o informácie týkajúce sa impedancie systému v bode rozhrania.

ES Vyhlásenie o zhode

Smernica pre strojové zariadenia



Dvojrýchlostná pásová píla DW876

Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v časti **Technické údaje** spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN61029-1:2009 +A11:2010, EN61029-2-5:2011 +A11:2015.

Tieto výrobky spĺňajú taktiež požiadavky smerníc 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.

Markus Rompel,
Riaditeľ technického oddelenia DEWALT,
Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany,
15. 6. 2018



VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia rizika zranenia si prečítajte tento návod na obsluhu.

Vysvetlenie pojmov: Bezpečnostné pokyny

Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.



NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovou situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **povedie** k spôsobeniu **vážneho alebo smrteľného zranenia**.



VAROVANIE: Označuje potenciálne rizikovou situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **môže viesť** k spôsobeniu **vážneho alebo smrteľného zranenia**.



UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovou situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **môže viesť** k spôsobeniu **lahkého alebo stredne vážneho zranenia**.

POZNÁMKA: Označuje postup **nesúvisiaci so spôsobením zranenia**, ktorý, ak sa mu nezabráni, **môže viesť k poškodeniu zariadenia**.



Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým prúdom.



Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím



VAROVANIE: Preštudujte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pre toto náradie. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k požiaru alebo k vážnemu zraneniu.

VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA A POKYNY USCHOVAJTE NA ĎALŠIE POUŽITIE

Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).

1) Bezpečnosť v pracovnom priestore

- Pracovný priestor udržiavajte čistý a dobre osvetlený.** Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
- Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.** V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
- Pri práci s náradím zaistíte bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.** Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

2) Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke.** Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. **Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.** Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu.** Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s masťnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.** Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.** Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD).** Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3) Bezpečnosť osôb

- Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím pracujte s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
- Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku.** Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
- Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe vypnuté.** Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia k napájaciu zdroju, ak je vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
- Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
- Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržiavajte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožnená lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
- Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami.** Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
- Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.** Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
- Nedovoľte, aby častým používaním náradia došlo k familiárnosti, aby ste sa stali samoľúbymi a aby ste ignorovali zásady bezpečnosti.** Bezstarostnosť môže spôsobiť vážne zranenie počas zlomku sekundy.

4) Použitie elektrického náradia a jeho údržba

- Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na vykonávanú prácu správny typ náradia.** Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
- Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.** Každé elektrické náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva, alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor, ak je vyberateľný.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
- Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí a zabránite tomu, aby bolo toto náradie použité osobami, ktoré nie sú oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto návodom.** Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
- Vykonávajte údržbu elektrického náradia a príslušenstva. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť.** Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
- Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepelami sú menej náchylné na zablokovanie a lepšie sa s nimi pracuje.
- Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď., používajte podľa týchto pokynov a berte do úvahy podmienky pracovného prostredia a prácu, ktorú budete vykonávať.** Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
- Udržiavajte rukoväti a všetky povrchy na uchopenie čisté a suché a dbajte na to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivami.** Klzké rukoväti a povrchy na uchopenie neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.

5) Servis

- Zverte opravu svojho elektrického náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne originálne náhradné diely.** Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pásové pily

- Pred začatím práce skontrolujte, či je tento stroj umiestnený na rovnej ploche s dostatočnou stabilitou.
- Ak dôjde k nehode alebo k poruche tohto stroja, pílu ihneď vypnite a odpojte ju od napájacieho zdroja.
- Urobte záznam o poruche a vhodným spôsobom označte pílu, aby ste zabránili ostatným osobám v použití poškodenej pily.
- Ak dôjde k zablokovaniu pílového pásu, ktoré bude spôsobené nadmernou posuvnou silou počas rezania, zastavte tento stroj a odpojte napájanie. Vyberte obrobok a uistite sa, či sa pílový pás voľne otáča. Zapnite pílu znovu a začnite znovu rez s použitím menšej posuvnej sily.
- Vyvarujte sa odstraňovania akýchkoľvek odrezkov alebo iných častí obrobku z priestoru rezu, ak je táto píla v chode.
- Zaistíte zodpovedajúce celkové alebo lokálne osvetlenie.
- Zaistíte, aby bola obsluha adekvátne preškolená v použití, nastavení a obsluhu tohto stroja.
- Pri rezaní dreva pripojte pílu k zariadeniu na zachytávanie pilín a prachu. Vždy berte do úvahy faktory, ktoré majú vplyv na pôsobenie prachu na obsluhu pily, ako sú:
 - Typ rezaného materiálu (drevotrieska vytvára pri rezaní viac prachu ako prírodné drevo).
 - Ostrosť pílového pásu.
 - Správne nastavenie pílového pásu.
 - Odsávacie zariadenie s rýchlosťou prúdiaceho vzduchu vyššou než 20 m/s.
 - Zaistíte správne nastavenie lokálneho odsávania, ochranných krytov, odvádzacích korýt a sklzov.
- Používajte vhodné osobné ochranné vybavenie, vrátane:
 - ochrany sluchu na zníženie rizika straty sluchu,
 - ochrany dýchacích ciest na zníženie množstva vdychovaného škodlivého prachu,
 - rukavíc na manipuláciu s pílovým pásom a hrubými materiálmi.
- Pri vykonávaní priamych rezov s pozdĺžnym vodičom používajte tlačnú tyč.
- Ak robíte rezy s nakloneným stolom, vždy umiestnite vodičlo (pozdĺžne rezy) na spodnú časť stola.
- Pri rezaní gultých materiálov používajte vhodné upínacie zariadenie, aby ste zabránili otáčaniu obrobku.
- Pred začatím práce skontrolujte správne nastavenie a funkčnosť ochranných krytov tejto pásovej pily.
- Rozmery obrobku
 - Nikdy nerežte obrobky kratšie než 100 mm.
 - Ak nie je píla vybavená prídavnými podperami, môžu sa rezať obrobky s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:
 - Výška 150 mm, šírka 230 mm a dĺžka 700 mm.
 - Dlhšie obrobky musia byť podporené vhodným podperným stolom.
- Tento stroj nie je určený na sériovú alebo pásovú výrobu.
- Udržiavajte ruky v bezpečnej vzdialenosti od pílového pásu. Pri práci s úzkymi obrobkami používajte tlačnú tyč.
- Uistite sa, či sa pílový pás otáča správnym smerom a či jeho zuby smerujú dole.
- Vždy používajte ostré pílové pásy správneho typu určené pre rezaný obrobok.
- Vyberte si správny pílový pás pre rôzne typy nastavenia otáčok, ktorý bude zodpovedať rezanému materiálu.
- Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené na obale pílového pásu.

- Nepoužívajte pílové pásy, ktoré nezodpovedajú rozmerom uvedeným v časti **technické údaje**.
- Nepoužívajte deformované alebo poškodené pílové pásy.
- Pri vykonávaní šikmých rezov sa uistite, či je vodičlo pre pozdĺžne rezy riadne upevnené na spodnej časti stola.
- Ak sa nebudete tlačná tyč používať, vždy ju uložte na určené miesto.
- Udržujte horný kryt pílového pásu pokiaľ možno čo najbližšie pri obrobku.
- Ak sa táto píla nepoužíva, chráňte celý pílový pás pomocou ochranného krytu.
- Pri práci v neobvyklých podmienkach (výnimočne nízke teploty, nižšie sieťové napájacie napätie, než je normálne napätie alebo po dlhodobom odstavení) môže pri tomto stroji dochádzať k zablokovaniu. V takom prípade zmenšíte napnutie pílového pásu na približne 100 N, zapnite motor a (za chodu motora) postupne zvyšujte napätie na (50 × b) N, kde b je šírka pílového pásu v mm.
- Ak nebudete tento stroj dlhší čas používať, povoľte úplne napnutie pílového pásu, aby ste vylúčili riziko skrútenia pílového pásu a následného nevyváženia.



VAROVANIE: Odporúčame vám používať prúdový chránič (RCD) s citlivosťou minimálne 30 mA.

Zvyškové riziká

Pri použití pásových píl vznikajú nasledujúce riziká:

- Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielmi.
- Zranenia spôsobené prasknutím pílového pásu.

Tieto riziká sú najväčšie:

- v prevádzkovom dosahu
- v dosahu rotujúcich častí náradia

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrýtmí časťami rotujúceho pílového pásu.
- Riziko zranenia pri výmene pílového pásu.
- Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii s ochrannými krytmí.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri rezaní dreva, najmä dubového a bukového.

Nasledujúce faktory majú vplyv na vytváranie hluku:

- Rezaný materiál.
- Podpera materiálu.
- Napnutie pílového pásu.
- Typ pílového pásu.
- Sila posuvu.
- Správne nastavenie a pravidelná údržba pílového pásu tejto pily.
- Pravidelná údržba remenic a mazacieho systému.

Elektrická bezpečnosť

Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie siete zodpovedá napätiu na výkonnovom štítku.

Tento stroj je konštrukcia triedy I, a preto sa vyžaduje jeho uzemnené pripojenie k sieti.

Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí sa nahraadiť špeciálne pripraveným káblom, ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.

Výmena sieťovej zástrčky (iba Veľká Británia a Írsko)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:

- Bezpečne zlikvidujte starú zástrčku.
- Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej zástrčke.
- Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
- Žltozelený vodič pripojte k uzemňovacej svorke.

Dodržiavajte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.

Použitie predlžovacieho kábla

Ak je nutné použitie predlžovacieho kábla, použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite **Technické údaje**). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.

V prípade použitia navijacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- Čiastočne zostavenú pílu
- Stôl
- Vodičlo na pozdĺžne rezy
- Vodičlo pre pokosové rezy
- Škatuľu obsahujúcu:
 - Stojan (4 nohy 530 mm, 2 priečniky 480 mm, 2 priečniky 360 mm, skrutky M5 × 16, matice M5 a podložky M5 na zostavenie stojana, skrutky M8 × 20 a podložky na montáž tohto stroja na stojan)
- Kľúč 10/13 mm
- Šesthranný kľúč 2,5 mm
- Návod na použitie
- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
- Pred použitím venujte dostatok času dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu tohto návodu.

Štítky na náradí

Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:



Odpojte toto náradie od elektrickej siete, ak sa nepoužíva, pred výmenou akejkoľvek časti náradia, príslušenstva a doplnkov alebo pred vykonávaním servisu.



Skontrolujte smer otáčania pílového pásu.



Neukladajte ruky do tohto priestoru.



Bod uchytania na prenášanie píly.

Umiestnenie dátumového kódu (obr. A)

Dátumový kód **21**, ktorý obsahuje aj rok výroby, je vytláčený na tele píly.

Príklad:

2018 XX XX

Rok výroby

Popis (obr. A)

VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte žiadne úpravy elektrického náradia ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo k zraneniu.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Hlavný vypínač | 12 Zaisťovacia páka |
| 2 Pílový pás | 13 Polohovacia skrutka motora |
| 3 Kryt pílového pásu | 14 Nastavovač centrovania pílového pásu |
| 4 Stôl | 15 Nastavovač výšky krytu pílového pásu |
| 5 Vodidlo pre pozdĺžne rezy | 16 Adaptér na odsávanie prachu |
| 6 Vodidlo pre pokosové rezy | 17 Otvor na upevnenie k podlahe |
| 7 Stojan | 18 Úložné miesto tlačítejče |
| 8 Napínadlo pílového pásu | 19 Rukoväť na prenášanie |
| 9 Poistka dvierok | 20 Koliesko |
| 10 Meradlo napnutia pílového pásu | 21 Dátumový kód |
| 11 Podpera sklopného stola | |

Použitie výrobku

Vaša pásová píla DW876 je určená na profesionálne rezania dreva vo vašej dielni: Vykonáva priame, obrysové, pokosové a šikmé rezy širokej škály materiálov, ako sú drevo, plasty, železné a neželezné kovy a koža.

Menovitá dĺžka pílového pásu je 2,215 mm a šírka od 3 do 16 mm.

VAROVANIE: Nepoužívajte tento stroj na iné než určené účely.

NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo plynov.

Tieto pásové píly sú elektrické náradie na profesionálne použitie.

ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.

- **Malé deti a neskúsené osoby.** Toto zariadenie nie je určené na použitie nedospelými alebo neskúsenými osobami bez dozoru.
- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať s týmto výrobkom bez dozoru.

ZOSTAVENIE A NASTAVENIE

VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia náradie vždy vypnite a odpojte ho od zdroja napájania. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

Toto náradie je celkom zostavené mimo stojana, koliesok a horného stola.

Zostavenie stojana (obr. B)

Komponenty stojana a montážne prvky sú zabalené samostatne.

1. Zostavte oporné nohy stojana a priečniky pomocou matíc, skrutiek a podložiek, ako na uvedenom nákrese. Zatiaľ úplne neťahujte.
2. Uistite sa, či sú všetky plastové pätky na spodnej časti oporných nôh. Zostavený rám je zobrazený na obr. A.
3. Postavte stroj na stojan a uistite sa, či základňa stroja dosadla riadne na stojan na všetkých jeho štyroch stranách.
4. Upevnite tento stroj na stojan pomocou matíc, skrutiek a podložiek, ktoré boli dodané spoločne s týmto strojom.
5. Pevne utiahnite všetky skrutky.

Montáž koliesok (obr. B1)

1. Umiestnite držiak prvého kolieska pred dosku a zarovnajte montážne otvory.
2. Upevnite držiak na dosku pomocou montážnych prvkov.
3. Zopakujte tento postup s ďalším držiakom.
4. Upevnite dosku na stojan pomocou montážnych prvkov.
5. Nastavte výšku koliesok nad podlahou na vzdialenosť 0 – 0,5 mm.



VAROVANIE: Tento stroj musí byť vždy zarovnaný a stabilný.

Montáž horného stola (obr. C)

1. Uistite sa, či je podpera sklopného stola **11** vo vodorovnej polohe a či je zaistená páka **12**.
2. S meradlom **39** smerujúcim dopredu namontujte pomocou štyroch skrutiek horný stôl na podperu sklopného stola **11**.
3. Správne umiestnenie skrutiek je zobrazené na detaile v obr. C. Správne umiestnenie horného stola zaručuje optimálny výkon pílového pásu a zabraňuje poškodeniu vložky stola.
4. Povoľte páku **12**, aby došlo k náklonu stola, znovu ju zaistite a dočasne utiahnite všetky štyri skrutky.
5. Nastavte tento stôl späť do horizontálnej polohy.

Upevnenie rukoväti na prenášanie (obr. A)

1. Umiestnite rukoväť pred montážnu polohu na pravej strane stroja.
2. Upevnite túto rukoväť pomocou skrutky.

Upevnenie k podlahe (obr. A)

Vždy priskrutkujte tento stroj k podlahe pomocou príslušných kotvových otvorov **17**.

Montáž pílového pásu (obr. D1 – D7)



VAROVANIE: Zuby nového pílového pásu sú veľmi ostré a môžu byť nebezpečné.

1. Povoľte upínaciu páku stola a nastavte stôl do najväčšieho náklonu. Na vyskrutkovanie šesťhrannej skrutky, ktorá upevňuje dvierka, použite kľúč. Tak bude okamžite deaktivovaný mikrosypínač (obr. D1).
2. Čo najviac otvorte dvierka (obr. D2).
3. Zarovnajte stôl. Uistite sa, či sú celkom otvorené dvierka, aby bol umožnený úplný prístup ku kotúčom pri výmene pílového pásu.
4. Povoľte upínaciu skrutku **40**, aby mohlo dôjsť k výkyvu meradla **39** (obr. D4).
5. Vyberte si a vybaľte požadovaný pílový pás.
6. Povoľte napínadlo pílového pásu **8**.
7. Zasuňte zostavu ochranného krytu pílového pásu **3** (obr. D5).
8. Pretiahnite pílový pás drážkou v stole **41**.
9. Umiestnite pílový pás medzi horné a spodné vodiace bloky **42** a **43** (obr. D6).
10. Vedte pílový pás cez horné a spodné kotúče **22** a **23** na vedenie pásu.
11. Uistite sa, či zuby pílového pásu smerujú dole a dopredu (obr. D7).
12. Otočte meradlo **39** späť do jeho pôvodnej polohy a zaistite upínaciu skrutku **40** (obr. D4).
13. Teraz nezatvárajte ochranný kryt pílového pásu alebo dvierka. Nastavte pílový pás podľa nižšie uvedeného postupu.
14. Hneď ako bude nový pílový pás správne umiestnený a nastavený, postup zatvorenia dvierok prebieha obrátene ako postup pre ich otvorenie, ktorý je opísaný vyššie. Teraz stôl upnite v určenej polohe.



VAROVANIE: Dbajte na to, aby sa pílový pás vymieňal iba opísaným spôsobom. Používajte iba pílové pásy špecifikované v časti **Technické údaje**.

Nastavenie napnutia pílového pásu (obr. E)

Správne napnutie závisí od šírky použitého pílového pásu. Použite meradlo **24** nachádzajúce sa na stroji.

Nastavujte napnutie pílového pásu pomocou napínadla pílového pásu **8**, kým nebude ukazovateľ **23** indikovať napnutie zodpovedajúce šírke pílového pásu.

Nastavenie polohy pílového pásu (obr. A, F)

Tento pílový pás musí byť vycentrovaný na obvode horného vodiaceho kotúča **22**.



VAROVANIE: Nedotýkajte sa pílového pásu, ale pomocou prstov otáčajte lúče horného vodiaceho kotúča **22**.

Zatiaľ čo jednou rukou budete otáčať horným vodiacim kolesom, druhou rukou opatrne otáčajte nastavovačom na vycentrovanie pílového pásu **14** (obr. A).

Nastavenie vodiacich blokov pílového pásu a zadných podperných ložísk (obr. D6, G)

Počas rezania je pílový pás vystavený pôsobeniu čelných a bočných síl. Zadné podperné ložiská **25** sú umiestnené 0,5 mm za pílovým pásom, aby regulovali pohyb pílového pásu smerom dopredu a dozadu. Vodiace bloky 45° a 90° sú umiestnené vo vzdialenosti 0,1 mm od pílového pásu, aby regulovali pohyb pílového pásu smerom do strán.

1. Nakloňte stôl v uhle 45°, aby ste získali prístup k zostave spodného vodidla.
2. Povoľte upínaciu skrutku **24** a umiestnite zadné podperné ložisko **25** do vzdialenosti 0,5 mm od pílového pásu.
3. Utiiahnite upínaciu skrutku **24**.
4. Povoľte všetky štyri šesťhranne skrutky **26**, umiestnite bloky do vzdialenosti 0,1 mm od pílového pásu a znovu utiahnite šesťhranne skrutky.
5. Ak je to nutné, povoľte maticu **27**, aby došlo k presunu celej zostavy vodidla.
6. Uistite sa, či sa pílový pás pohybuje uprostred vložky stola.
7. Utiiahnite všetky štyri skrutky, ktoré upevňujú stôl k naklápacej podpere stola.
8. Zavrite ochranný kryt pílového pásu **3** a dvierka.
9. Uprite stôl do určenej polohy.

Montáž a nastavenie vodidla pre pozdĺžne rezy (obr. H)

Stôl tejto pásovej píly je opatrený drážkou v tvare U a meradlom pre vodidlo pre pozdĺžne rezy.

1. Povoľte upínaciu skrutku **28**.
2. Nasuňte zostavu na prednú časť stola a použite ako vodidlo drážku v tvare U **29**.
3. Utiahnite upínaciu skrutku **28** a skontrolujte, či je toto vodidlo rovnobežné s pilovým pásom.
4. Ak sa vyžaduje nastavenie, povoľte šesťhranné skrutky, ktoré sú prístupné cez otvory **44** vo vodidle a vykonajte požadované nastavenie.
5. Utiahnite všetky skrutky a znovu vykonajte kontrolu.

Montáž vodidla pre pokosové rezy (obr. J)

Táto pásová píla je opatrená drážkou, do ktorej sa môže zasunúť vodidlo pre pokosové rezy.

Vodidlo pre pokosové rezy **6** je opatrené nastaviteľným dorazom **30**. Toto vodidlo pre pokosové rezy môže byť zaistené v akejkoľvek polohe od 0 do 60° vľavo a vpravo a je zaistované pomocou upínacej skrutky **31**. Jednoducho nasuňte toto vodidlo pre pokosové rezy do stola a zaistite ho v požadovanom uhle.

Nastavenie uhla šikmého rezu (obr. K)

1. Povoľte zaistovaciu páku **12**.
2. Nakloňte stôl v požadovanom uhle a zaistite túto páku.
3. Ak chcete nastaviť uhol na hodnotu 90°, priložte k pilovému pásu uholník a nastavujte doraz **32**, kým sa nebude dotýkať spodnej časti stola.

Nastavenie krytu pilového pásu (obr. L)

1. Tento ochranný kryt pilového pásu **3** musí byť vždy umiestnený asi 10 mm nad povrchom obrobku.
2. Otáčaním páčky **15** nastavujete výšku ochranného krytu.

Zmena otáčok (obr. M1 – M2)

Táto pásová píla má dve rýchlosti. Nízke otáčky získate, ak bude hnací remeň **33** nastavený na malej hnacej remenici **34**. Vysoké otáčky získate, ak bude hnací remeň **33** nastavený na veľkej hnacej remenici **35** (obr. M1). Hodnoty otáčok nájdete v časti **technické údaje**.

1. Povoľte polohovaciu skrutku motora **13** a pohybnite motorom v drážke **36**, aby došlo k uvoľneniu hnacieho remeňa (obr. M2).
2. Uvoľnite hnací remeň z vodiaceho kolesa **37** a potom z hnacej remenice **34** alebo **35**.
3. Znovu nasadte hnací remeň na vodiace koleso **37** a potom na požadovanú hnačicu remenicu **34** alebo **35**.
4. Upravte polohu motora v drážke **36**, aby ste dosiahli správne napnutie hnacieho remeňa a utiahnite polohovaciu skrutku motora **13**.

Pred použitím

- Starostlivo skontrolujte horné a spodné nastaviteľné bloky pilového pásu, pohyblivé dvierka a trubicu odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich správnej funkcii.
- Uistite sa, či piliny, prach alebo časti obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie týchto funkcií. Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi pilovým pásom a spodným blokom pilového pásu, odpojte stroj od napájacieho zdroja a postupujte podľa pokynov uvedených v časti **Montáž pilového pásu**. Odstráňte zablokované časti a vykonajte opätovnú montáž pilového pásu.

POUŽITIE

Pokyny na použitie

VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny a platné predpisy.

VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia náradie vždy vypnite a odpojte ho od zdroja napájania. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

- Nerežte nadmernou silou. Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly nedosiahne maximálne otáčky.
- Vyberte si vhodný pilový pás.
- Nikdy nepoužívajte tento stroj bez riadne nasadených ochranných krytov.
- Nenapínajte nadmerne pilový pás.

Uistite sa, či je píla z hľadiska výšky stola a stability umiestnená v bezpečnej a ergonomickej polohe. Poloha stroja musí byť zvolená tak, aby mala obsluha stroja dobrý prehľad a dostatok voľného priestoru v blízkosti stroja, ktorý umožní manipuláciu s obrobkami bez akéhokoľvek obmedzenia.

Z dôvodu obmedzenia vplyvu vibrácií sa uistite, či nie je príliš nízka okolitá teplota pracovného prostredia, či sa vykonáva riadna údržba náradia a príslušenstva a či je veľkosť obrobkov vhodná pre toto náradie.

Používatelia v Spojenom kráľovstve sú povinní dodržiavať nariadenia popísané v predpisoch pre obsluhu drevoobrábacích strojov z roku 1974 a ich príslušné dodatky.

Zapnutie a vypnutie (obr. A)

Spínač zapnuté/vypnuté **1** pracuje iba v prípade, ak sú zaistené dvierka.

- I = ZAPNUTÉ Náradie teraz pracuje v nepretržitom režime.
- O = VYPNUTÉ

Základné rezy

Vždy nastavte ochranný kryt pilového pásu asi 10 mm nad povrch rezaného obrobku.

Pozdĺžne rezy

VAROVANIE: Po ukončení práce a pred odpojením prírodného kábla náradie vždy vypnite.

1. Nainštalujte vodidlo pre pozdĺžne rezy podľa postupu v časti **Montáž a nastavenie vodidla pre pozdĺžne rezy**.
2. Pomocou meradla nastavte vodidlo pre pozdĺžne rezy na požadovanú šírku rezu.
3. Pomaly zasúvajte obrobok do pilového pásu a držte ho stále pevne opretý o stôl a vodidlo. Nechajte zuby vykonávať rez a nepretláčajte obrobok cez pilový pás. Otáčky pilového pásu musia byť stále konštantné.
4. V blízkosti pilového pásu používajte tlačnú tyč.

Pokosové rezy (obr. N)

1. Nastavte požadovaný uhol na vodidle pre pokosové rezy **6** a zaistite ho upínacou skrutkou **31**.
2. Ak je to nutné, použite ukazovateľ dĺžky rezu **30**. Zaistite ukazovateľ dĺžky rezu v požadovanej polohe pomocou skrutky **38**.
3. Postupujte ako pri pozdĺžnych rezoch.

Šikmé rezy

1. Nastavte stôl v požadovanom uhle.
2. Nainštalujte vodidlo vpravo od pilového pásu.
3. Postupujte ako pri pozdĺžnych rezoch.

Kombinovaný pokosový rez

Tento rez je kombináciou pokosového a šikmého rezu.

Nastavte stôl v požadovanom uhle a postupujte ako pri pozdĺžnych rezoch.

Rezy od ruky

Rezy od ruky sa vykonávajú bez pomoci vodidla.

Nepokúšajte sa rezať oblúky s menším priemerom, než umožňuje pilový pás.

ÚDRŽBA

Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dôkladná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaisťujú jeho bezproblémový chod.

VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia náradie vždy vypnite a odpojte ho od zdroja napájania. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.



Mazanie

Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.



Čistenie

Pred použitím starostlivo skontrolujte horné a spodné nastaviteľné bloky pilového pásu, pohyblivé dvierka a tiež trubicu odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich správnej funkcii. Uistite sa, či piliny, prach alebo časti obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie jednej z týchto funkcií.

Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi pilovým pásom a ochrannými krytmi, odpojte tento stroj od napájania a postupujte podľa pokynov uvedených v časti **Montáž pilového pásu**. Odstráňte zablokované časti a vykonajte opätovnú montáž pilového pásu.

VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích drážkach hlavného krytu a v ich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odstráňte ich prúdom suchého stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu údržby používajte schválenú ochranu zraku a schválený respirátor.

VAROVANIE: Na čistenie nekovových súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

Preprava (obr. A)

VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika zranenia vypnite náradie a odpojte prírodný kábel od siete pred každým nasadením alebo odobratím príslušenstva, pred akýmkoľvek nastavením, pred výmenou nástrojov alebo pred vykonávaním opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

Prepravné kolieska **20** umožňujú jednoduchšiu prepravu tohto stroja. Na prepravu tohto stroja používajte rukoväť na prenášanie **19**.

Doplnkové príslušenstvo

VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto výrobkom testované. Preto by mohlo byť použitie takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou DEWALT.

Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.



Odvod prachu

VAROVANIE: Kedykoľvek je to možné, pripojte zariadenie na odsávanie prachu, ktoré spĺňa požiadavky príslušných predpisov týkajúcich sa prachových emisií.

Pripojte k pile zariadenie na odsávanie prachu spĺňajúce požiadavky platných predpisov. Rýchlosť vzduchu pripojeného systému bude 20 m/s (+/- 2 m/s). Rýchlosť je meraná v spojovacej trubici v bode pripojenia, s pripojenou pilou, ktorá nie je v chode.

Rad dostupných pílových pásov**Odporúčaná celková dĺžka pílových pásov 2 215 mm**

Typ pílového pásu	Rozstup (mm)	Šírka (mm)	Použitie
DT8470QZ	1,8	4,0	Drevo – Lupienková píla
DT8471QZ	4,2	6,0	Drevo – Obrysové rezy a vyrezávanie
DT8472QZ	4,2	10,0	Drevo – Pozdĺžne a priečne rezy
DT8473QZ	6,4	16,0	Drevo – Rýchle pozdĺžne rezy
DT8474QZ	1,4	20,0	Drevo – Rýchle pozdĺžne rezy, silné drevo
DT8475QZ	1,4	6,0	Kov – Neželezné kovy – tenká oceľ
DT8476QZ	1,8	12,0	Kov – Neželezné kovy – silná oceľ

Ochrana životného prostredia

Triedte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežného domáceho odpadu.

Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt po surovinách. Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa miestnych predpisov. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese **www.2helpU.com**.

ZÁRUKA

EURÓPSKA ZÁRUKA NA ELEKTRICKÉ NÁRADIE DEWALT V TRVANÍ 1 ROKU

Spoločnosť DEWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a poskytuje 1-ročnú záruku pre profesionálnych používateľov tohto výrobku. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvní vaše zmluvné práva ako profesionálneho používateľa alebo vaše zákonné práva ako súkromného neprofesionálneho používateľa. Táto záruka je platná vo všetkých členských štátoch EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA.

V súlade s platnými zmluvnými podmienkami európskej záruky na elektrické náradie DEWALT, ktoré sú k dispozícii u miestneho zástupcu spoločnosti DEWALT, u autorizovaných predajcov alebo na internetovej adrese **www.2helpU.com**, platí nasledujúce: ak do 12 mesiacov od dátumu kúpy dôjde u Vášho výrobku DEWALT k poruche v dôsledku chyby materiálu alebo zlého výrobného spracovania, spoločnosť DEWALT môže zadarmo vymeniť všetky chybné časti, alebo podľa vlastného uváženia, môže zadarmo vymeniť celú reklamovanú jednotku.

Spoločnosť DEWALT si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek reklamáciu v rámci tejto záruky, ktorá nie je podľa názoru zástupcu autorizovaného servisu v súlade s uvedenými zmluvnými podmienkami európskej záruky DEWALT.

Ak budete vyžadovať reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte najbližší autorizovaný servis DEWALT na internete, v katalógu DEWALT alebo kontaktujte predajcu DEWALT na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode.

Zoznam autorizovaných predajcov DEWALT a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete na internetovej adrese: **www.2helpU.com**.

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 261 009 772
Fax: 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 335 511 063
Fax: 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

12/2018



TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ Dokumentace záruční opravy				SK Dokumentácia záručnej opravy		
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Pečiatka Podpis

CZ
Adresy servisu
Band servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624