


STANLEY[®]

FATMAX[®]






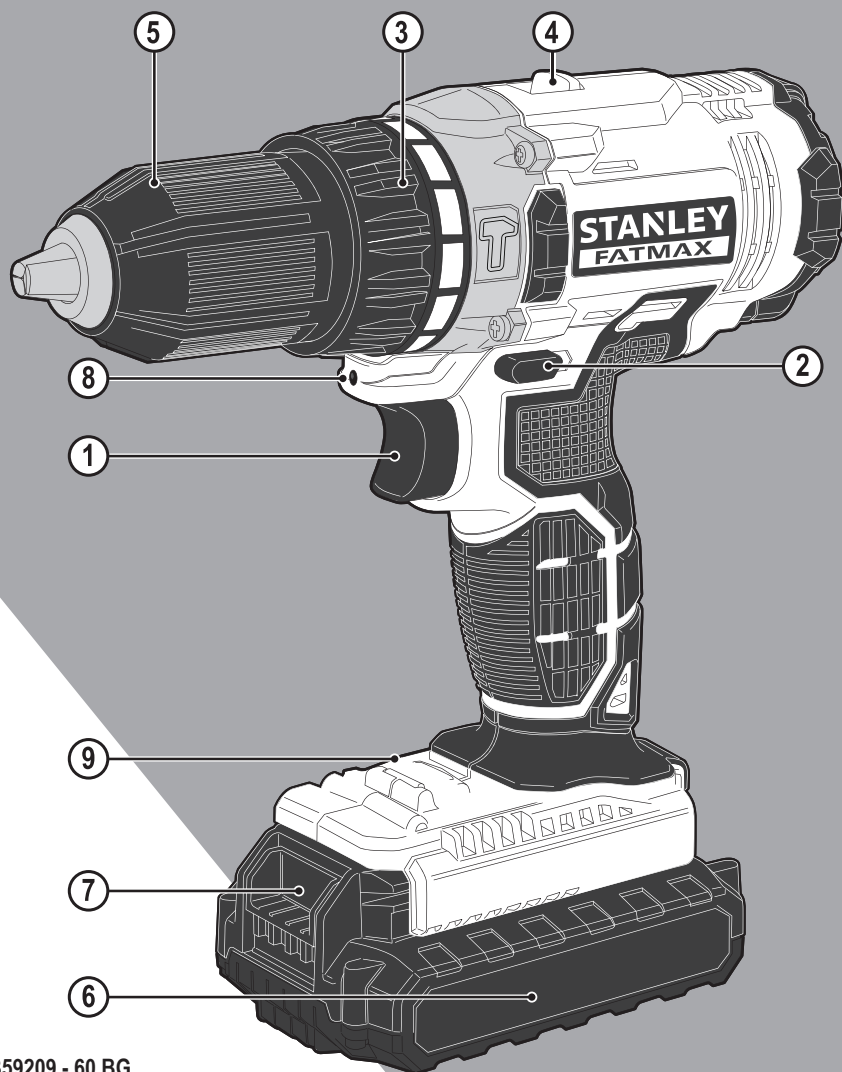


359209 - 60 BG

Превод на оригиналните инструкции

www.stanley.eu

FMC626

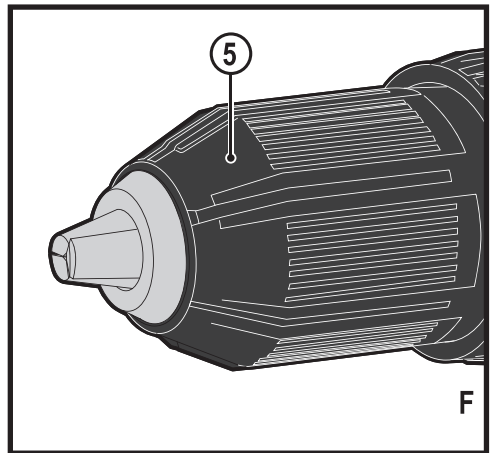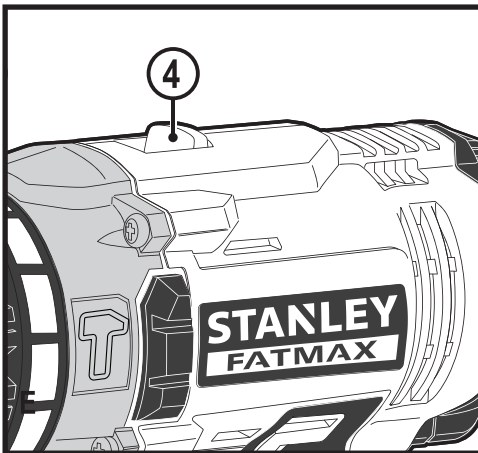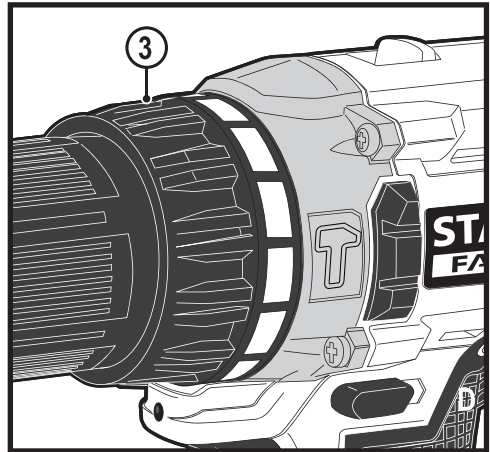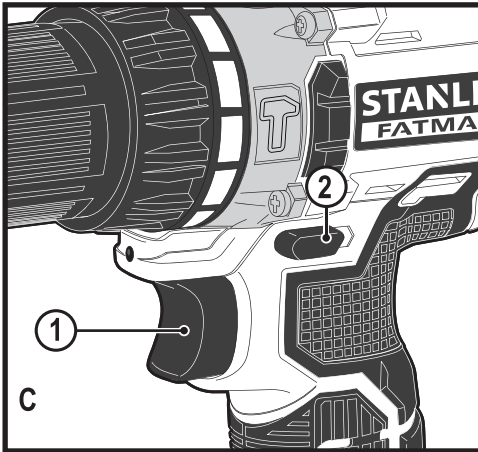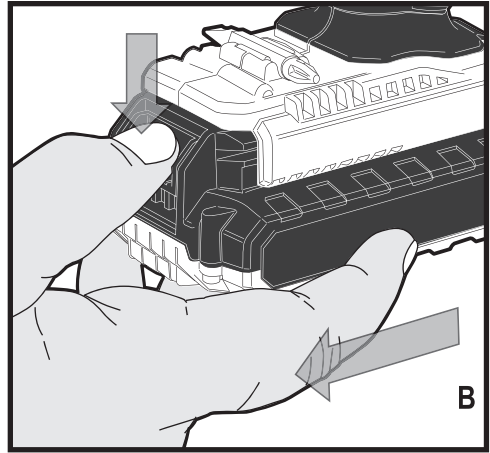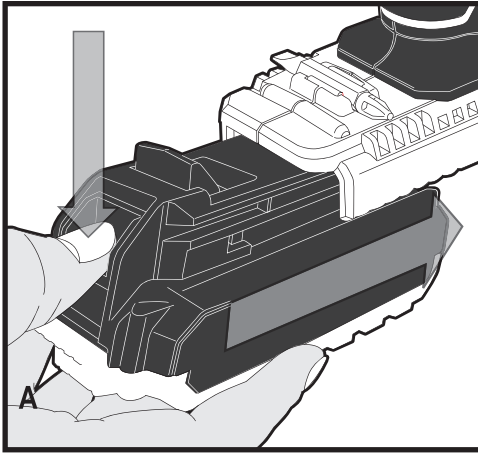

Предназначение

Вашата Stanley Fat Max FMC626 бормашина/винтоверт е предназначена за завинтване и за пробиване в дърво, метал, пластмаси и зидария. Този уред е предназначен за професионална и лична употреба от непрофесионални потребители.

Инструкции за безопасност

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.

1. Безопасност на работното място

- a. **Пазете работното място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
- b. **Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на запалителни течности, газове или прах.** Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- c. **Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента.** Всяко отклоняване на вниманието може да ви накара да загубите контрол.

2. Електрическа безопасност

- a. **Щепселите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени (замасени) електрически инструменти.** Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
- b. **Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- c. **Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.

- d. **Не насилвайте електроинструментите. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента. Пазете кабела далече от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части.** Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
 - e. **При работа с електрически инструменти на открито да се използва удължителен кабел, подходящ за употреба на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
 - f. **Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотокова защита (ДТЗ), което на английски е Residual Current Device (RCD).** Употребата на RCD намалява риска от токов удар.
- #### 3. Лична безопасност
- a. **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства.** Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
 - b. **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите.** Предпазни средства, като противопрахова маска, предпазни обувки, каска или слухова защита, използвани за съответните условия, намаляват личните наранявания.
 - c. **Предотвратяване на случайно задействане.** Уверете се, че превключателят е на позиция изключен, преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръста на прекъсвача или стартирането на електроинструменти, когато прекъсвачът е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
 - d. **Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.** Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
 - e. **Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време.** Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
 - f. **Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите се части.** Висящите дрехи, бижута или дълги коси могат да

бъдат захванати от движещи се части.

- g. **Ако са предоставени устройства за прахоулавяне или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно.** Използването на тези средства може да намали опасностите свързани с праха.
- 4. **Използване и грижа за електроинструментите**
 - a. **Не насилвайте електроинструментите. Използвайте правилния инструмент за вашето приложение.** Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
 - b. **Не използвайте електроинструмента, ако преключвачът не го включва и изключва.** Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с преключвателя е опасен и трябва да се поправи.
 - c. **Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда.** Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
 - d. **Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на непознати с електроинструмента и тези инструкции други хора да работят с електроинструмента.** Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
 - e. **Поддържайте електроинструментите.** Проверявайте за неправилно разположение или свързване на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти.
 - f. **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
 - g. **Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като взимате предвид работните условия и характера на работата.** Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
 - 5. **Употреба и грижа за акумулаторен инструмент**
 - a. **Зареждайте само със зарядното устройство, определено от производителя.** Зарядно, което

е подходящо за един тип батерии може да създаде риск от пожар, когато се използват с друг тип батерии.

- b. **Използвайте електроинструмента само с определените за него батерии.** Използването на друг вид батерии може да предизвика нараняване или пожар.
- c. **Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни метални предмети, които могат да направят връзка от един терминал до друг.** Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
- d. **При извънредни обстоятелства от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случайно попадне на кожата, изплакнете с вода. Ако течността попадне на очите ви, потърсете медицинска помощ.** Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене и изгаряния.
- 6. **Сервизиране**
 - a. **Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части.** Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.

Допълнителни предупреждения относно безопасността при работа с електроинструменти



Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност за бормашини/винтоверти.

- ◆ **Използвайте предоставените с инструмента допълнителни дръжки.** Загубата на контрол може да доведе до наранявания.
- ◆ **Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, при която режещият аксесоар може да засегне скрито окабеляване.** Аксесоар за рязане, който попадне в контакт с „жив“ проводник, може да направи откритите метални части на електрическия инструмент „под напрежение“ и това може да причини токов удар на оператора.
- ◆ **Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване на работа, при която крепежния елемент може да засегне скрито окабеляване.** При контакт на крепежните елементи със заредена жица, която е свързана с "жив" проводник, могат да зарядят с електричество откритите метални части на електроинструмента и така да причинят токов удар на оператора.

- ◆ Използвайте скоби или друг практически начин да застопорите и укрепите обработвания детайл към стабилна платформа. Ако държите детайла с една ръка или е опрян в тялото ви, го прави нестабилен и може да доведе до загуба на контрол.
- ◆ Преди да започнете пробиване в стени, подове или тавани, проверете за разположението на окабеляване и тръби.
- ◆ Избягвайте докосването на върха на бургията веднага след пробиване, защото може да е гореща.
- ◆ Предназначението е описано в това ръководство. Използването на аксесоар, приспособление или изпълнението на каквато и да е операция с този инструмент, различна от препоръчаните в това ръководство, представлява риск от нараняване и/или повреда на имущество.

Безопасност на хората около вас

- ◆ Този инструмент не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на инструмента от човек, отговорен за тяхната безопасност.
- ◆ На децата не трябва да се позволява да играят с уреда.

Допълнителни рискове

Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при използването на инструмента, и не могат да бъдат включени в приложените предупреждения за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др. Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те включват:

- ◆ Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.
- ◆ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.
- ◆ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой инструмент за продължителни периоди от време, е необходимо да си взимате редовни почивки.
- ◆ Увреждане на слуха.
- ◆ Опасност за здравето причинена от дишане на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF.)

Вибрация

Стойностите на декларираното ниво на излъчвани вибрации, които са обявени в техническите данни и в декларацията за съответствие, са измерени

в съответствие със стандартен метод за тестване, предоставен от EN 60745 и може да се използват за сравнение на един инструмент с друг. Декларираните стойности на излъчваните вибрации могат, също така да бъдат използвани при предварителната оценка за излагането.

Предупреждение! Стойността на генерираните вибрации по време на действителното използване на електроинструмента може да се различава от обявената стойност, в зависимост от начина, по който се използва инструментът. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.

При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти при работа, трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид всички части на работния цикъл, като например време, когато инструментът е изключен и когато се работи на празен ход, в допълнение към времето за задействане.

Етикети по инструмента

Следните символи са показани на инструмента, заедно с кода на датата:



Предупреждение! За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.



Носете защита за слуха с ударните бормашины. Излагането на шум може да причини загуба на слуха.

Допълнителни инструкции за безопасност за батерии и зарядни устройства (не предоставени с инструмента)

Батерии

- ◆ Никога и по никаква причина не се опитвайте да ги отваряте.
- ◆ Не излагайте батерията на вода.
- ◆ Не съхранявайте на места, където температурата може да превиши 40 °C.
- ◆ Зареждайте само при температура на околната среда между 10 °C и 40 °C.
- ◆ Зареждайте само, като използвате предоставеното с инструмента зарядно устройство.
- ◆ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела "Защита на околната среда".



Да не се опитва зареждане на повредени батерии.

Зарядни устройства

- ◆ Използвайте само вашето зарядно устройство от Stanley Fat Max за зареждане на батерията в инструмента, с който е предоставена. Други батерии може да избухнат и да причинят наранявания и щети.
- ◆ Никога да не се опитва зареждане на сухи батерии.
- ◆ Веднага сменяйте повредените кабели.
- ◆ Не излагайте инструмента на вода.
- ◆ Не отваряйте зарядното устройство.
- ◆ Не експериментирайте със зарядното устройство.



Зарядното устройство е предназначено само за работа на закрито.



Прочетете инструкциите преди употреба.

Електрическа безопасност



Вашето зарядно устройство е двойно изолирано; затова не се изисква заземяване. Винаги проверявайте дали захранващото напрежение отговаря на напрежението на табелката. Никога не се опитвайте да заменят зарядното устройство с обикновен захранващ кабел.

- ◆ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на Stanley Fat Max, за да се предотврати злополука.

Характеристики

Този уред има всички или някои от следните характеристики.

1. Пусков превключвател
2. Бутон за напред/назад
3. Патронник за регулиране на въртящия момент
4. Селектор за предавки с двоен диапазон
5. Безключов патронник
6. Батерия
7. Бутон за освобождаване на батерията
8. LED работна лампа
9. Държач за представки

Употреба

Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си скорост.

Не претоварвайте.

Зареждане на батерията

Батерията трябва да се зареди преди първата употреба и всеки път, когато не може да произведе достатъчно мощност при извършване на работа, която е била лесно изпълнима преди това. Батерията може да се загрее по време на зареждането; това е нормално и не представлява проблем.

Предупреждение! Не зареждайте батерията при околна температура под 10 °C или над 40 °C. Препоръчителна температура при зареждане: прилб. 24 °C.

Забележка: Зарядното устройство няма да зареди батерия, ако температурата на клетката е под приблизително 10 °C или над 40 °C.

Батерията трябва да бъде оставена в зарядното устройство и зареждането ще започне автоматично, когато температурата в клетката се затопли или охлади.

- ◆ Включете зарядното устройство в подходящ контакт, преди да вкарате батерийния пакет.
- ◆ Вкарайте батерийния пакет в зарядното устройство.



Зелената LED ще присветне, за да укаже, че батерията е заредена.



Завършването на зареждането ще бъде указано от непрекъснатото светене на зелената светлинка. Пакетът е напълно зареден и може да се използва или да се остави в зарядното устройство

Предупреждение! Презаредете разредените батерии възможно най-скоро след употреба или живота на батерията може значително да се намали.

Диагностика на зарядното устройство

Това зарядно устройство е създадено за откриване на определени проблеми, които могат да възникнат с акумулаторните пакети или източника на захранване. Проблемите се обозначават с една присветваща светодиодна лампа в различни режими.

Лоша батерия



Зарядното устройство може да открие слаба или повредена батерия. Червената светодиодна лампа присветва по начина, указан на етикета. Ако видите този модел на присветване за лоша батерия, не продължавайте със зареждането на батерията. Върнете я на сервизен център или на център за рециклиране на отпадъци.

Горещ/студен пакет закъснение



Когато зарядното устройство засече батерия, която е прекалено гореща или прекалено студена, автоматично

започва режим горещ/студен пакет закъснение, като прекъсва зареждането, докато батерията не се нормализира. След като това се случи, зарядното устройство автоматично се превключва на режим Зареждане на пакет. Тази характеристика осигурява максимален живот на батерията. Червената светодиодна лампа присветва по модела, отбелязан на етикета, когато установи закъснение на горещ/студен пакет.

Проблем от източника на захранване



Когато зарядното устройство се използва с преносими източници на енергия, като генератори или такива, които преобразуват прав в променлив ток, зарядното устройство може временно да преустанови работа. LED лампата присветва по начина, указан на етикета. Това показва, че източникът на захранване е извън допустимите граници.

Оставяне на батерията в зарядното устройство

Зарядното устройство и батерийният пакет могат да бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща светодиодна лампа. Зарядното устройство ще запази батерийният пакет напълно зареден.

Важни забележки за зареждане

- ◆ Най-дълъг живот и най-добро изпълнение може да се получи, ако батерията е заредена, когато температурата на въздуха е между 65° - 75°F (18 - 24 °C). НЕ зареждайте батерията при температура на въздуха под 40° F (+4,5 °C), или над +105 °F (+40,5 °C). Това е важно и ще предпази от сериозно увреждане на батерията.
- ◆ Когато зареждате, зарядното устройство и батерията може да се загреят. Това е нормално и не отбелязва наличието на проблем. За да се улесни охлаждането на батерията след употреба, избягвайте поставянето на зарядното устройство или батерията в топла среда, като в метален навес, или неизолирано ремарке.
- ◆ Ако акумулаторният пакет не зарежда правилно:
 - ◆ Проверете работата на приемника, като включите в лампа или друг уред.
 - ◆ Проверете дали приемника е свързан със светлинен превключвател, който изключва захранването при изключване на светлините.
 - ◆ Преместете зарядното устройство и батерията там, където температурата на въздуха е приблизително 65° - 75°F (18 - 24 °C). Ако проблемите със зареждането продължат, занесете инструмента, батерийния пакет

и зарядното устройство в местния сервизен център на Stanley Fat Max.

- ◆ Акумулаторният пакет не трябва да се презарежда, когато вече не може да отдава достатъчно мощност при работи, където преди е работел с лекота.
- ◆ НЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ РАБОТА при такива условия. Следвайте процедурите за зареждане.
- ◆ Може да се зарежда и частично използван пакет, когато желаете, без неблагоприятен ефект върху батерията.

Монтаж и сваляне на батерийния пакет от инструмента

Предупреждение! Уверете се, че заключващия бутон е активиран, за да се предотврати задействане на превключвателя, преди поставяне или сваляне на батерията.

Монтаж на батериен пакет

- ◆ Вкарайте батерийния пакет здраво в инструмента, докато не чуете щракване, както е показано на фигура А. Уверете се, че батерийният пакет е напълно поставен и напълно заключен на позиция.

Сваляне на батерийния пакет

- ◆ Натиснете бутон за освобождаване на батерията (7) както е показано на фигура В и издърпайте батерийния пакет извън инструмента.

Пусков превключвател и бутон за напред/назад - фигура С

- ◆ Бормашината се включва и изключва чрез издърпване и освобождаване на пусковия превключвател (1) показан на фигура С. Колкото повече е натиснат пусковия превключвател, толкова по-високи са оборотите на бормашината.
- ◆ Контролният бутон за напред/назад (2) определя посоката на въртене на инструмента и също така служи като заключващ бутон.
- ◆ За да изберете въртене напред, освободете пусковия бутон и натиснете контролния бутон за напред/назад от дясната страна на инструмента.
- ◆ За да изберете въртене назад, натиснете контролния бутон за напред/назад от лявата страна на инструмента.
- ◆ Централната позиция на контролния бутон заключва инструмента в позиция off (изкл.). Когато сменяте позицията на контролния бутон, уверете се, че пусковия бутон е освободен.

Регулиране на контрола на момента на въртене - фигура D

Този инструмент е снабден с лагер за регулиране на въртящия момент (3), за избор на режим на работа и за настройка на въртящия момент за завинтване с отверка.

Големите болтове и детайли от твърди материали изискват по-висок въртящ момент от малките винтове и детайли от меки материали.

- ◆ За пробиване в дърво, метал или пластмаса, настройте лагера на позиция със символа за пробиване.
- ◆ Поставете втулката в желаната настройка за завинтване с отверка.
Ако все още не знаете кои са подходящите настройки, направете следното:
 - ◆ Настройте лагера на най-ниската настройка на въртящия момент.
 - ◆ Затегнете първият винт.
 - ◆ Ако клемата задържа преди да е постигнат желания резултат, увеличете настройките на лагера и продължете със затягането на винта.
 - ◆ Повторете, докато не постигнете правилните настройки.
 - ◆ Използвайте тази настройка за останалите винтове.

Превключвател за двоен диапазон - фигура E

Функцията за двоен обхват на вашата бормашина ви позволява за превключване скоростите за по-голяма подвижност.

- ◆ За да изберете по-ниска скорост, настройка за висок въртящ момент (позиция 1), изключете инструмента и го оставете да спре. Плъзнете назад превключвателя на обороти (4) далече от патронника.
- ◆ За да изберете високата скорост, настройка (позиция 2) за нисък въртящ момент, изключете инструмента и го оставете да спре. Плъзнете скоростният превключвател назад към патронника.

Забележка: Не сменяйте предавките при работещ инструмент. Ако имате проблеми при смяната на скоростите, уверете се, че превключвателя на скоростите с двоен обхват е или напълно избутан напред или напълно избутан назад.

Безключов патронник - фигура F

Предупреждение! Уверете се, че батерийния пакет е изваден, за да се предотврати задействане на инструмента, преди поставяне или сваляне на аксесоари.

За да вкарате представка или друг аксесоар:

- ◆ Хванете здраво патронника (5) и го завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, гледано откъм страната на патронника.
- ◆ Вкарайте представката или друг аксесоар напълно в патронника и затегнете здраво, като въртите патронника по посока на часовниковата стрелка, гледано от страната на патронника.

Предупреждение! Не се опитвайте да затягате или отхлабвате бургиите (или други аксесоари), като захващате предната част на патронника и включвате инструмента. При смяната на накрайници, може да се стигне до повреда на патронника и нараняване.

Завинтване

- ◆ Когато завинтвате крепежни елементи, бутонът за движение напред/назад трябва да е натиснат наляво.
- ◆ Изолзвайте бутона за назад (избутване на бутона надясно) за сваляне на крепежни елементи.

Забележка: Когато сменяте от напред за назад, или обратно, винаги освобождавайте първо пусковия превключвател.

Пробиване

- ◆ Използвайте само остри приставки за пробиване.
- ◆ Закрепете и укрепете здраво обработвания детайл, според инструкциите в Инструкциите за безопасност.
- ◆ Използвайте подходящо и съобразено с безопасността оборудване, според инструкциите в Инструкциите за безопасност.
- ◆ Обезопасете и поддържайте работната зона, според инструкциите в Инструкциите за безопасност.
- ◆ Задействайте бормашината много бавно, като използвате леко налягане, докато дупката е започната достатъчно, за да се предотврати изплъзването на бургията извън дупката.
- ◆ Прилагайте налягане в права линия с приставката. Използвайте достатъчно натиск да запазите пробивната мощ на приставката за пробиване, но не натискайте прекалено, за да не спрете мотора или да отклоните бургията.
- ◆ Дръжте здраво бормашината с две ръце, едната ръка на дръжката, а другата отдолу в зоната на батерията, или на предоставената допълнителна дръжка.
- ◆ **НЕ ШРАКВАЙТЕ БУТОНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ, АКО МОТОРЪТ Е СПРЯЛ, ОПИТВАЙКИ СЕ ДА ГО СТАРТИРАТЕ. ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА НА БОРМАШИНАТА.**
- ◆ Сведете до минимум запъването на мотора или пробива като намалите натиска и пробивате бавно през последната част на дупката.
- ◆ Оставете мотора да работи, докато издърпвате приставката обратно навън от пробитата дупка. Това ще предотврати заяждането на приставката.
- ◆ Уверете се, че превключвателя включва и изключва бормашината.

Пробиване в дърво

Дупките в дърво могат да бъдат правени със същите усукани бургии като използваните за метал или с перести бургии. Тези бургии трябва да са остри и да се издърпват

често, за да изчистите стърготините от жлебовете.

Пробиване на метал

Използвайте лубрикант при пробиване на метали. Изключенията са ковано желязо и месинг, които трябва да се пробиват на сухо. Смазките за рязане, които са най-подходящи, са сулфурирани масла за рязане.

Пробиване в зидария

За пробиване в зидария, поставете втулката (3) на позиция за ударно пробиване, като изравните символа с означението. Използвайте бургия за зидария с карбиден връх. Вижте за справка раздела Пробиване. Поддържайте умерен натиск на бормашината, но не толкова, че да пукнете крехкия материал. При правилно темпо на пробиване се образува равномерно изпускан поток от прах.

LED работна лампа

Когато бормашината е активирана чрез издърпване на пусковия превключвател (1), интегрираната LED работна лампа (8) автоматично ще освети работната зона.

Забележка: Работната светлина е за директно осветяване на работната повърхност и не е предназначена за използване като фенерче.

Хранилище за бургии

В основата на инструмента е вградено хранилище (9) за бургии.

Оправяне на проблеми

Проблем	Възможна причина	Възможно разрешение
Инструментът не се стартира.	Батерията не е поставена правилно.	Проверете монтажа на батерийния пакет.
	Батерийният пакет не е зареден.	Проверете изискванията за зареждане на батерийния пакет.
Уреда се стартира незабавно при поставяне на батерията	Превключвателя е поставен на позиция "вкл."	Превключвателят трябва да се премести на позиция "изкл.", за да се предотврати незабавното стартиране на инструмента при поставяне на батерията.
Батерийният пакет не се зарежда.	Батерийният пакет не е поставен в зарядното устройство.	Вкарайте батерийния пакет в зарядното устройство до светване на LED светлинка.
	Зарядното устройство не е включено.	Включете зарядното устройство в работещ контакт.
	Околната температура на въздуха е прекалено висока или прекалено ниска.	Преместете зарядното устройство и батерийния пакет при температура на въздуха над 40 F (45°C) или под 105 F (+40,5°C)

Проблем	Възможна причина	Възможно разрешение
Уредът спира внезапно.	Батерийният пакет е достигнал своя максимален топлинен лимит.	Оставете батерийния пакет за се охлади.
	Незареден. (За максимален живот, батерийния пакет е създаден да спира внезапно, когато зарядността намалее	Поставете го на зарядното устройство и го оставете да се зареди.

Поддръжка

Вашият инструмент на Stanley Fat Max е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка.

Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното почистване.

Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.

Предупреждение! Преди да извършвате поддръжка на инструмента, свалете батерията от инструмента. Изключете зарядното устройство преди почистване.

- ◆ Редовно да се почистват вентилационните слотове на инструмента с помощта на мека суха четка или суха кърпа.
- ◆ Редовно почиствайте корпуса на двигателя с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворна основа.
- ◆ Редовно отваряйте патронника и го изтръсквайте, за да свалите наличния прах от вътрешността.

Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намаляване търсенето на суровини.

Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на www.2helpU.com.

Технически данни

		FMC626
Напрежение	V _{DC}	18V
Скорост на празен ход	Мин ⁻¹	0-350/0-1500
Максимален въртящ момент	Nm	47
Капацитет на патронника	мм	13
Максимален капацитет на пробиване		
Стомана/дърво/зидария	мм	13/35/13
Тегло	кг	1,2

Зарядно устройство		905998**	906086**	90636454
Входящо напрежение	V _{AC}	230	230	230
Изходящо напрежение	V _{DC}	18	18	18
Ток	mA	1000	2000	1000
Приблизително време за зареждане	Мин.	80-240	40-120	80-240

Батерия		FMC685L	FMC687L	FMC684L	FMC688L
Напрежение	V _{AC}	18	18	18	18
Капацитет	Ah	1,5	2,0	1,3	4,0
Тип		Литиево-йонни	Литиево-йонни	Литиево-йонни	Литиево-йонни

Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:	
Звуково налягане (L _{ра})	87,0dB(A), колебание (K) 3dB(A)
Звукова мощност (L _{WA})	98,0 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)

Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN 60745:	
Пробиване в метали (a _{hD})	2,5 м/сек. ² , колебание (K) 1,5 м/сек. ²
Ударно пробиване (a _{hD})	14,9 м/сек. ² , колебание (K) 1,5 м/сек. ²
Завинтване без удар (a _h)	< 2,5 м/с ² , колебание (K) 1,5 м/с ²

ЕО декларация за съответствие

ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ



FMC626 - Акумулаторна ударна бормашина

Stanley Fat Max декларира, че тези продукти, описани под "технически данни" са в съответствие с:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010 EN60745-2-1:2010
EN60745-2-2:2010

Тези продукти, също така, са съобразени с Директива
2004/108/EK (до 19/04/2016 г.)
2014/30/EC (от 20/04/2016 г.)
и 2011/65/EC.

За повече информация, моля, свържете със Stanley Fat Max на следния адрес или се обърнете към задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на Stanley Fat Max.

Р. Лаверик
Инженеринг мениджър
Stanley Fat Max Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Белгия
19.12.2017 г.

Гаранция

Ние в Stanley Europe сме уверени в качеството на своите продукти и предлагаме изключителна гаранция за професионалните потребители на продукта. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови договорни права като частен непрофесионален потребител. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

ЕДНОГОДИШНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Ако вашият продукт на Stanley Fat Max се повреди вследствие на дефектни материали или изработка в рамките на 12 месеца от датата на покупката, Stanley Europe гарантира, че ще замени всички дефектни части безплатно, при условие, че:

- ◆ Продуктът е бил използван по предназначение и в съответствие с инструкциите за употреба.
- ◆ Продуктът е подложен на нормално износване;
- ◆ Не са извършвани ремонти от неупълномощени лица;
- ◆ Представено е доказателство за покупка.
- ◆ Продуктът на Stanley Fat Max е върнат в пълен комплект

Ако желаете да предявите иск, се свържете с вашия дистрибутор или проверете къде се намира най-близкия оторизиран агент на Stanley Fat Max в каталога на Stanley Fat Max или се свържете с вашия местен офис на Stanley на посочения в ръководството адрес. Списък на оторизираните сервизни агенти на Stanley Fat Max и пълни подробности за нашето следпродажбено обслужване можете да намерите на интернет адреса ни: www.stanley.eu/3

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

